

●●邸新築工事現場検査記録簿


第3回目(パネル建て方検査)

日時 2007年2月2日 13:50-14:50

出席 ●●建設〇〇監督・市村

天候 晴れ

確認事項

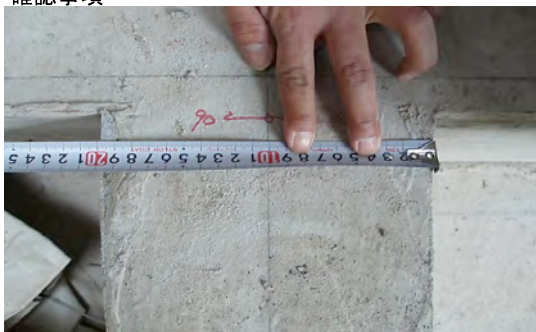

前回指摘した立ち上がり巾不足部分の是正が完了したことを確認しました。



同上の側面です。



パネル欠け部分の補修完了を確認しました。



パネル垂直精度は最大傾斜で0, 2%で精度は良好です。



パネル継ぎ手部分の配筋状況は良好です。

●●邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(パネル建て方検査)

日時 2007年2月2日 13:50-14:50

出席 ●●建設〇〇監督・市村

天候 晴れ

是正事項



壁パネルの一部欠損箇所をモルタル補修するよう指示しました。



外壁パネルの開口部から右斜め上にヘアークラックがあります。



クラックスケールで確認したところ0, 15ミリです。



同上箇所の外部側はクラックがありません。
クラック巾が0, 15ミリと大成建設の社内規定0, 2ミリ以下なので
今回はモルタルで補修し、今後の経過を見てクラック巾が進行した
場合はエポキシ低圧注入で補修するよう指示しました。

●●邸新築工事現場検査記録簿

第4回目(上棟検査)

日時 2007年2月13日10:00-10:50

出席 ●●建設〇〇監督・市村

天候 晴れ

確認事項



前回指摘しましたひび割れはその後進行していませんので問題ないと結論付けました。




スラブ下断熱450ミリは全周確認しました。



上記に同じです。



木造部分のサッシ下防水収まりを確認しました。

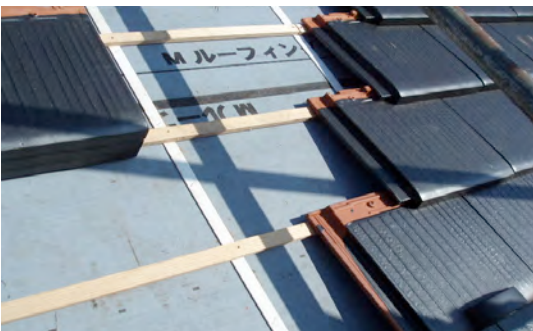

瓦施工は正しく施工されていることを確認しました。

●●邸新築工事現場検査記録簿

第4回目(上棟検査)

日時 2007年2月13日10:00-10:50

出席 ●●建設〇〇監督・市村

天候 晴れ

確認事項



屋上斜めスラブ部分のコーキングは良好な施工状況です。



上記に同じです。

本日の検査で是正はありません。