

●●邸新築工事現場検査記録簿

第4回目(ベースコンクリートレイタンス検査)

日時 2008年9月2日14:30-15:00

出席 ●●ホーム〇〇監督・市村

天候 晴れ

是正事項

鉄筋に付着しているノロはその場で撤去しました。左が是正前右が是正後(数か所ありました)



レイタンスの除去が不完全でしたので除去作業の方法をその場で指示し除去をさせました。



スクレーパーでレイタンスを除去作業中。



910ミリの長さでこれだけのレイタンスが出ます。



ワンブロックだけでこれだけのレイタンスが除去されました。

●●邸新築工事現場検査記録簿

第5回目(型枠検査)


日時 2008年9月4日14:20-15:10

出席 ●●ホーム○○監督・市村


天候 晴れ

是正事項

アンカーボルト位置が違いますので是正を指示しました。左の差し棒位置のアンカーが間違い。右の差し棒位置が本来の位置です。

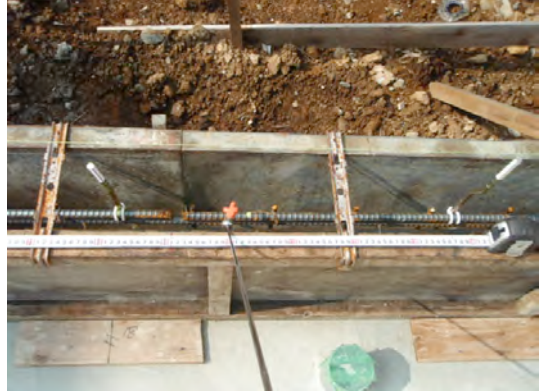

アンカーボルトのフック向きを是正するよう指示しました。左が是正前右が是正後

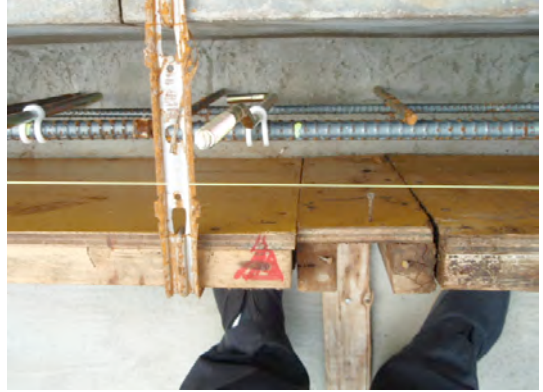

下記の2か所はかぶり厚さが不足していますので是正を指示しました。



下記も同様にかぶり厚さが不足しておりますが、立ち上がり幅を30ミリ増加しないと是正不可能ですが、玄関ポーチ部分につき変更可能かどうか桂井様に確認するよう指示しました。

