

●●邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(基礎完了検査)

日時 2006年7月27日10:20-11:30  
出席 ●●ホーム〇〇監督・市村  
天候 晴れ

確認事項

- ①配置基準寸法は図面どおりを確認しました。
- ②基礎天端のレベルはベンチマークからの誤差6ミリで合格です。
- ③対角寸法は計算値14,055ミリに対して-5ミリと+6ミリで合格です。

是正事項

- ①ジャンカの補修



X2/Y8通りにジャンカがありましたので無収縮モルタルで補修をさせました。



補修後の確認写真です。



X10/Y1通りにジャンカがありましたので無収縮モルタルで補修をさせました。



補修後の確認写真です。

●●邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(基礎完了検査)

日時 2006年7月27日10:20-11:30  
出席 ●●ホーム○○監督・市村  
天候 晴れ

②打ち継ぎ部分コールドジョイント




XO/Y0のコーナーにコールドジョイントが認められましたので無収縮モルタルで補修をさせました。



補修後の確認写真です。

③アンカーボルトの芯ずれ

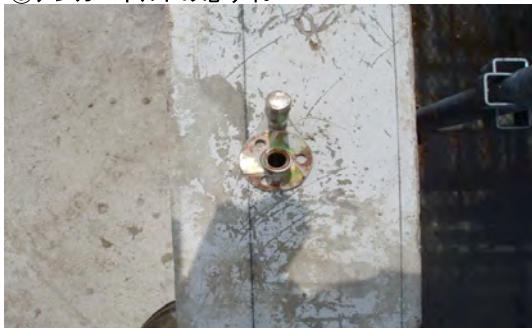

XO/Y3のアンカーボルトの芯ずれが許容値を超えていますのでケミカルアンカーを打ち込みように指示いたしました。是正後の写真を提出するよう指示しました。

④セパレート金具穴埋め

セパレート金具部分は無収縮モルタルで穴埋めをするように指示いたしました。

⑤排水管勾配是正



写真一番手前の排水管が一部逆勾配になっていますので是正を指示いたしました。

何点かの是正はありますが構造上の問題は無く基礎は良好な施工状況と判断しました。